

## PROFIL KUMUH KAWASAN TARAI BANGUN (RP2KPKPK KAMPAR2022)

### GEOGRAFIS


#### KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Tambang  
Nama Desa/Kelurahan = Desa Tarai Bangun  
Nama Kawasan = Kawasan Tarai Bangun

#### LUAS

Luas Desa = 2,115 Ha      Latitude = 0°26'3.15"U  
Luas Kawasan Kumuh = 7,03 Ha      Longitude = 101°22'15.21"T

#### KOORDINAT

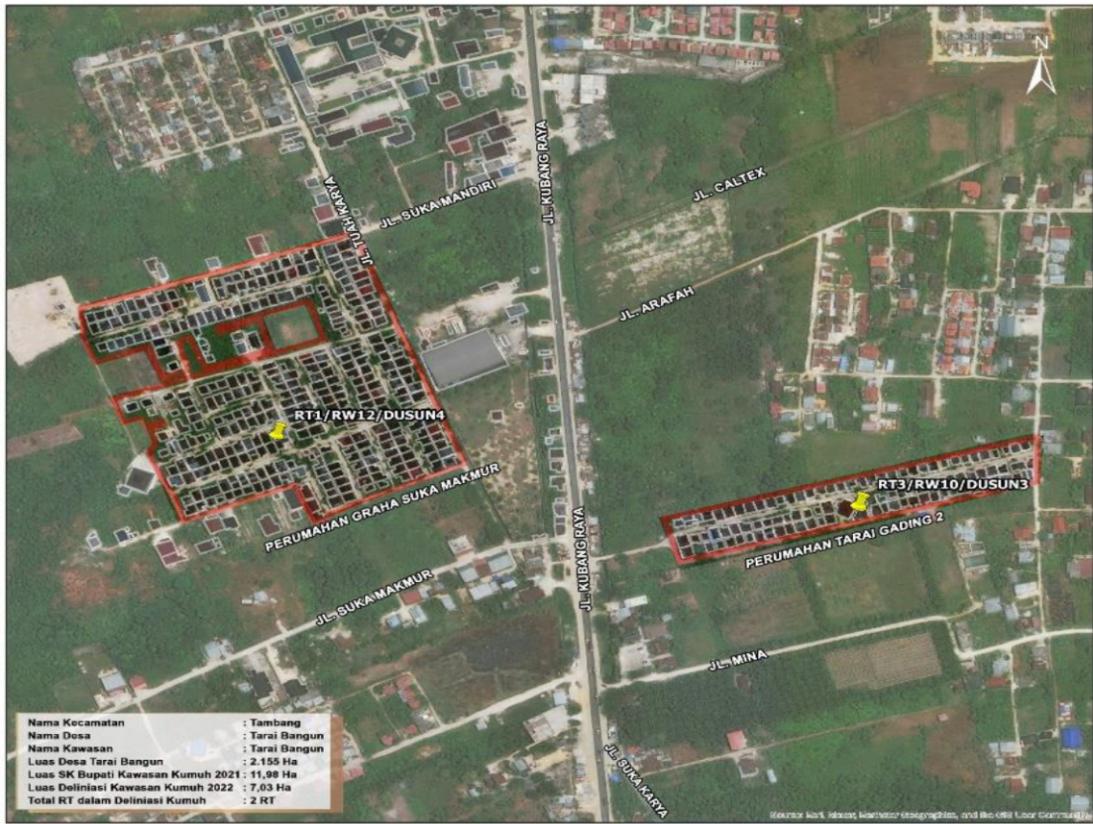

### SOSIALEKONOMI

Jumlah Penduduk di Desa Tarai Bangun = 20,573 Jiwa  
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Tarai Bangun = 731 Jiwa  
Jumlah KK di Kawasan Tarai Bangun = 185 KK  
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Tarai Bangun = 92 KK

### KATEGORI TIPOLOGI DANKARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = TIDAK KUMUH  
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.  
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota

### PERMASALAHANUTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Kawasan rawan banjir dan masih ada drainase yang rusak.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadaman Kebakaran yang minim.
- Lokasi cukup padat rumah/bangunan sehingga sulit dilakukan pembangunan baru maupun perbaikan.
- Jalan lingkungan masih ada yang belum terlayani dan rusak.

### PERTIMBANGANLAIN

- Terletak dekat fungsi strategis kota: pusat ibukota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi Riau.
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

### BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 371 Unit  
Jumlah RTLH = 70 Unit  
70 Unit bangunan tidak teratur.  
52,77 Unit/Ha kepadatan bangunan.  
70 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

### PERSAMPAHAN

46 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.  
46 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

### JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 3.191,4 meter  
3.254,9 meter jalan ideal.  
63,5 meter jalan tidak terlayani.  
2.463 meter jalan rusak/kondisi buruk.

### AIR LIMBAH

33 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.  
33 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

### AIR MINUM

53 KK Akses aman air minum tidak tersedia.  
53 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

### PROTEKSI KEBAKARAN

115 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.  
115 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.

### SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW/DUSUN	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude)	(Longitude)
RT3/RW10/DUSUN3	1,44	0°26'8.52"U	101°22'21.36"T
RT1/RW12/DUSUN4	5,59	0°26'10.85"U	101°22'5.41"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 2 RT

### DOKUMENTASI LAPANGAN



### DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 5.511 meter  
5.511 meter drainase ideal.  
0 meter drainase tidak terlayani.  
1.621,4 meter drainase rusak/kondisi buruk.  
1,12 Ha luas kawasan yang terkena genangan.